

iCartool

Инструкция по эксплуатации

Мультиметр ІС-М113 соответствует стандарту электрической безопасности IEC61010-1 CAT III 600В и степени загрязнения 2.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

\triangle	Важная информация по безопасности, см. инструкцию
4	Высокое напряжение
~	Переменный ток
H	Постоянный ток
R	Переменный или постоянный ток
∄	Заземление
ф	Предохранитель
	Двойная изоляция / усиленная защита
I	Индикация низкого заряда батареи
CE	Соответствие европейским нормам и законам
X	Данный продукт требует особой утилизации
CATII	Стандарт перенапряжения CATII 600B

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

! ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию, уделяя особое внимание правилам безопасной работы. Пожалуйста, используйте инструмент в соответствии с описанными правилами, в случае неправильного использования прибора его защитные системы могут не сработать.

- Неукоснительно соблюдайте положения изложенные в настоящей инструкции при работе с прибором. В противном случае, защитные функции прибора могут быть
- Особое внимание обращайте на правило безопасной работы при измерениях напряжения постоянного тока выше 60В, пикового напряжения переменного тока 42В и напряжения переменного тока TRUE RMS выше 30В. При подобных напряжениях существует риск поражения электрическим током.
- Не измеряйте напряжения, превышающие

допустимые значения. между контактами или между контактом и «заземлением»


- Проверьте исправность работы мультиметра измерением известного Вам напряжения. Не пользуйтесь прибором, если он неисправен или поврежден.
- Перед использованием мультиметра проверьте, что на корпусе прибора отсутствуют трещины или повреждения. В противном случае, не пользуйтесь прибором до устранения неисправности. • Перед работой с мультиметром убедитесь в
- отсутствии повреждений измерительных щупов. В противном случае, замените их на исправные щупы с аналогичными электриче-• Используйте мультиметр, соблюдая
- категории измерения, диапазоны номинальных напряжений или токов, указанных на приборе или в инструкции. • Соблюдайте национальные нормы безопас-
- ности. Используйте средства индивидуальной защиты (например, резиновые перчатки, маски огнестойкую одежду и т. д.), чтобы защититься

Если шупы повреждены и требуют замены необходимо использовать щупы аналогичной модели и с аналогичными электрическими характеристиками

ОБШЕЕ ОПИСАНИЕ

ІС-М113 - это цифровой мультиметр с функцией True RMS, режимом SMART автоматического выбора функции измерения, аналоговой шкалой и многозадачным дисплеем. Прибор измеряет переменное и постоянное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, осуществляет проверку целостности электрической цепи, контроль исправности диодов. Прибор оснащен функцией бесконтактного определения напряжения и определения фазы.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

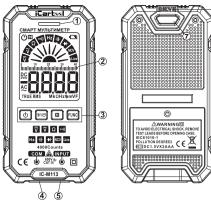

- 1. Индикатор напряжения/предупреждения
- 2. Дисплей 3. Кнопки управления:
- (I) Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить мультиметр

ческий режим измерений.

черного цвета

ния NCV.

7. Фонарик

Нажмите и удерживайте кнопку в

течение примерно 2 секунд для включения или

выключения фонарика. Нажмите кнопку 🔆 📛,

Нажмите эту клавишу чтобы включить

Замечание: эта функция не работает в режиме

FUNC Для выбора одного из предлагаемых

перехода в режим ручного выбора диапазона

измерения. По умолчанию работает автомати-

чтобы включить или выключить подсветку.

или выключить режим фиксации данных.

детектора NCV/обнаружения кабеля под

режимов. Нажмите клавишу **FUNC** для

Автоматическое выключение

По умолчанию на дисплее отображается индикатор " (′)" автоматического выключения питания. В случае бездействия примерно через 15 минут мультиметр автоматически выключится в целях экономии энергии батареи. Нажмите и удерживайте кнопку **FUNC**, и включите мультиметр, функция автоматического выключения не работает. Символ " (')" не отображается.

ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ

!\ ВНИМАНИЕ:

Запрещено измерять напряжение выше 600В; в противном случае, мультиметр может получить повреждение.

Будьте осторожны при измерении высокого напряжения, чтобы исключить поражение электрическим током и получение травм. До начала работы проверьте мультиметр, для этого измерьте мультиметром известное Вам напряжение и убедитесь в его исправности.

Измерение в режиме Smart (AUTO)

В автоматическом режиме мультиметр измеряет постоянное напряжение, переменное напряжение, сопротивление, контролирует целостность цепи. При этом прибор выполняет измерения автоматически, т.е. без необходимости ручного выбора режима измерения. 1) Нажмите кнопку для включения прибора, на дисплее отображается надпись « **Яцьо** ». мультиметр находится в автоматическом режиме измерений.

CATIII Стандарт перенапряжения CATIII 1000В

CATIV Стандарт перенапряжения CATIV 600B

2) Вставьте красный щуп в разъем І**NPUT** и

черный щуп в разъем **СОМ**. 3) Подключите измерительные щупы к контактам источника напряжения или резистора параллельно, мультиметр автоматически распознает измеряемый параметр. 4) Прочитайте результаты измерения на

Замечание: минимальное измеряемое

Измерение сопротивления

- 1) Нажмите кнопку 🖒 для включения прибора, на дисплее отображается надпись
- « **ПыЕ** », мультиметр находится в автоматическом режиме измерений.
- напряжения в этом режиме: 0,8В.

напряжения AC/DC

Измерения постоянного и переменного

1) Нажмите кнопку (для включения прибора, на дисплее отображается надпись « Яшь », мультиметр находится в автоматическом режиме измерений.

2) Нажмите кнопку **FUNC** для выбора режима " 🍞" или " ⊽ ". 3) Вставьте красный щуп в разъем **INPUT** и

черный щуп в разъем СОМ. 4) Подключите измерительные щупы к контактам источника напряжения параллельно. 5) Прочитайте результаты измерения на дисплее.

- 2) Нажмите кнопку **FUNC** и выберите режим
- «Ω». 3) Вставьте красный щуп в разъем **INPUT** и

черный щуп в разъем СОМ. Измерение частоты

4) Подключите измерительные щупы к контактам резистора параллельно. 5) Прочитайте результаты измерения на дисплее.

Прозвонка цепи 1) Нажмите кнопку 🔱 для включения прибора, на дисплее отображается надпись « **ЯшЕ о** », мультиметр находится в автоматическом режиме измерений.

2) Нажмите кнопку **FUNC** и выберите режим " ((10 "

3) Вставьте красный щуп в разъем **INPUT** и черный щуп в разъем СОМ. 4) Соедините щуп прибора с цепью или

источником сопротивления. 5) Если значение сопротивления в цепи ниже 50 Ом, раздастся звуковой сигнал и включится световой индикатор.

6) Прочитайте результаты измерения на

4) Подключите измерительные щупы к контактам емкости по параллельной схеме измерения.

5) Прочитайте результаты измерения на дисплее.

Проверка диодов

1) Нажмите кнопку 🖒 для включения прибора, на дисплее отображается надпись « **Huto**», мультиметр находится в автоматическом режиме измерений.

2) Нажмите кнопку **FUNC** и выберите режим

3) Вставьте красный щуп в разъем **INPUT** и черный щуп в разъем СОМ.

4) Коснитесь щупом красного цвета анода диода, а щупом черного цвета – катода диода. 5) Если полярность неверная, а также при обрыве в диоде отобразится значок «OL» 6) Прочитайте результаты измерения на дисплее.

Определение напряжения бесконтактным методом (NCV)

1) Нажмите кнопку Ů для включения. на дисплее отображается надпись «**Яцьо**». 2) Нажмите FUNC и выберите режим «NCV». 3) Проведите прибором в исследуемой зоне. 4) При обнаружении слабого сигнала на дисплее отобразится надпись «---L», включится индикаторная лампа зеленого цвета, а звуковой сигнализатор издаст медленный

5) При обнаружении мощного сигнала на дисплее отобразится надпись «---H», включится индикаторная лампа красного цвета, звуковой сигнализатор издаст короткие и частые звуковые сигналы.

<u> Внимание</u> При определении напряжения бесконтактным методом (NCV) отсоедините измерительные щупы. В противном случае, снижается точность обнаружения сигнала.

На работу детектора NCV влияет множество различных факторов. Поэтому даже при

звуковой сигнал.

На работу детектора NCV влияет множество различных факторов. Поэтому даже при отсутствии срабатывания индикаторной лампы в исследуемой зоне может присутствовать

Определение фазы

1) Нажмите кнопку () для включения, на дисплее отображается надпись « **Auto** » 2) Нажмите кнопку FUNC и выберите р

3) Вставьте красный щуп в разъем INPUT, черный шуп - не используем.

4) Поднесите красный щуп к измеряемому объекту.

5) При обнаружении спабого сигнапа на дисплее отобразится надпись «---L», включится индикаторная лампа зеленого цвета, а звуковой сигнализатор издаст медленный

звуковой сигнал. 6) При обнаружении сильного сигнала на лисплее отобразится наллись «---H» включится индикаторная лампа красного цвета,

звуковой сигнализатор издаст короткие и частые звуковые сигналы

13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Условия окружающей среды

CAT. III 600B Степень загрязнения: 2 Высота < 2000м Рабочая температура и влажность:

0~40°С (<80% RH, <10°С без учета

конденсации) Температура и влажность при хранении: -10~60°С (<70% RH, без элементов питания) Максимальное напряжение между клеммами

- и землей: 600 В • Температурный коэффициент:
- 0,1× точность /°C (<18°C или >28°C)
- Частота измерений: ~ 3 раза в сек. • Дисплей: максимум 4000 отсчетов
- Индикация перегрузки: «OL»
- Индикация низкого заряда батареи: отображается
- Индикация полярности входа знак "-" при отрицательной полярности
- Питание: 2 батарейки 1,5В, тип ААА

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ Точность измерения обеспечивается в течение 1 года после калибровки. Условия контроля точности измерения температура воздуха 18°C до 28°C и относи-

тельной влажности не выше 80%. ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ı							
		Диапазон	Разрешение	Точность			
	400мВ	0,1мВ					
	4B	0,001B	±(0,5% +3)				
	40B	0,01B	Импеданс:10				
		400B	0,1B	Мом			
		600B	1B				
ı		·					

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность		
4B	0,001B	±(0,8%+3) Импеданс: 10 Мом		
40B	0,01B	Импеданс: 10 МОм		
400B	0,1B	Диапазон частот :		
600B	1B	40 Гц~1 кГц True RMS		

24

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность
400Ом	0,1Ом	
4кОм	0,001кОм	
40 кОм	0,01кОм	±(1,0%+5)
400 кОм	0,1кОм	
4МОм	0,001МОм	
40 МОм	0,01МОм	±(1,5%+10)
Защита от пер	регрузки: 250В	

25

ДИОДНЫЙ ТЕСТ И ПРОЗВОНКА ЦЕПИ

от электрических травм, если измеряемый

символ « 🗖 », замените батарею, чтобы

• Не используйте мультиметр в среде

взрывоопасных газов или паров, или в

• При работе с измерительными щупами

держите пальцы за защитными щитками

измерительный щуп к нейтральному проводу

или кабелю заземления, а затем – к проводу

измерения сначала отсоедините щуп от кабеля

под напряжением, а затем – от нейтрального

мультиметра перед вскрытием корпуса или

• Мультиметр можно использовать только

2

1) Нажмите кнопку **(**) для включени<u>я</u> прибора,

на дисплее отображается надпись « **Пысо**»,

мультиметр находится в автоматическом

2) Нажмите кнопку **FUNC** и выберите режим

3) Вставьте красный щуп в разъем **INPUT** и

4) Подключите измерительные щупы к

5) Прочитайте результаты измерения на

1) Нажмите кнопку () , для включения

прибора, на дисплее отображается надпись

«**Я**ц**Е о** », мультиметр находится в автомати-

2) Нажмите кнопку **FUNC** и выберите режим

3) Вставьте красный щуп в разъем **INPUT** и

контактам источника напряжения.

режиме измерений.

черный щуп в разъем СОМ.

Измерение емкости

« **-|**(+ ».

ческом режиме измерений.

черный щуп в разъем СОМ.

совместно с щупами, соответствующими

требованиям стандарта безопасности.

• При измерении сначала подключите

под напряжением; после завершения

• Отсоедините измерительные шупы от

снятием крышки батарейного отсека.

провода или кабеля заземления

исключить ошибки измерения.

условиях высокой влажности.

• Если на дисплее мультиметра отображается

кабель оголен.

щупов.

*	Прямое напряжения на диоде
01))	<Прим. 50Ом, срабатывает зв уковой сигнал и в ключается индикатор.

ЕМКОСТЬ				
Диапазон	Разрешение	Точность		
4нФ 0,001нФ				
40нФ	0,01нФ			
400нФ	0,1нФ			
4мкФ	0,001мкФ	±(4,0%+5)		
40мкФ	0,01мкФ			
400мкФ	0,1мкФ			
4мФ	0,001мФ			
Защита от пер	егрузки: 250В			

ямое напряжения на диоде		Диапазон	Разрешение	
		4Гц	0,001Гц	
рим. 50Ом, срабатывает иковой сигнал и включается		40Гц	0,01Гц	
дикатор.		400Гц	0,1Гц	
		4кГц	0,001кГц	

•	ЕМКОСТЬ				
	Диапазон Разрешение		Точность		
	4нФ	0,001нФ			
	40нФ	0,01нФ			
	400нФ	0,1нФ	±(4,0%+5)		
	4мкФ	0,001мкФ			
	40мкФ	0,01мкФ			
	400мкФ	0,1мкФ			
	4мФ	0,001мФ			
	Защита от пер	егрузки : 250В			

диапазон	газрешение	ТОЧНОСТЬ	
4Гц	0,001Гц		
40Гц	0,01Гц		
400Гц	0,1Гц		
4кГц	0,001кГц	±(1,0%+3)	
40кГц	0,01кГц		
400кГц	0,1кГц		
4МГц	0,001МГц		

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Защита от перегрузки: 250В

Если на измерительных выводах скопилась пыль или влага. измерения могут оказаться ошибочными. Выполните очистку мультиметра

ЧАСТОТА/ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ следующим образом:

1) Выключите питание прибора и отсоедините измерительные щупы. 2) Протрите корпус прибора влажной тканью или мягким моющим средством. Не используйте абразивные материалы или растворители.

Протрите контакты каждого измерительного вывода чистой ватной палочкой, смоченной в спирте.

ВНИМАНИЕ!

Прибор должен оставаться чистым и сухим. чтобы предотвратить поражение электрическим током или его повреждение.

Замена элементов питания

Выключите питание прибора и отсоедините измерительные щупы. С помощью отвертки открутите винты, которыми крепится крышка батарейного отсека, и снимите крышку. Извлеките израсходованные элементы питания и замените их новыми элементами с аналогичными характеристиками.

установке элементов питания. Установите крышку батарейного отсека на место и зафиксируйте крышку винтами.

ВНИМАНИЕ • Во избежание поражения электрическим током или получения травм в результате

ошибочных измерений немедленно замените элементы питания при низком уровне заряда. • Не разряжайте элементы питания коротким замыканием контактов или изменением полярности установки. • Извлеките элементы питания из мультиметра,

если прибор не используется в течение длительного времени, чтобы предотвратить утечку электролита из элементов питания и повреждение измерительного прибора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мультиметр – 1 шт. Комплект измерительных щупов (кр./черн.) – 1 шт. Зашитный кофр – 1 шт. Батареи 1.5В, тип ААА – 2 шт Инструкция по эксплуатации – 1 шт. Упаковка (картонная коробка) – 1 шт.

22

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1 год со дня покупки.

УТИЛИЗАЦИЯ



прибор должен быть упакован на

территории РФ: Адрес: 125371, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10 +7 (499) 322-42-68

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

После вывода из эксплуатации утилизацию в порядке, установпенном потребителем в либо региональным законом РФ или стран-участников Таможенно

соответствии с федеральным, го союза. Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на

help@autoscaners.ru

23

	диапазон	газрешение	1041
	400Ом	0,1Ом	
	4кОм	0,001кОм	
	40 кОм	0,01кОм	±(1,0
	400 кОм	0,1кОм	
	4МОм	0,001МОм	
	40 МОм	0,01МОм	±(1,59
	SOURIES OF FOR	OFFICIAL SEOP	

26

19

27

28

4. Разъем СОМ: подключается тестовый щуп 5. Разъем **INPUT**: положительная входная клемма. Подключается тестовый щуп красного 6. Зона бесконтактного определения напряже-

высокое напряжение.

«Live».

Обратите внимание на полярность при