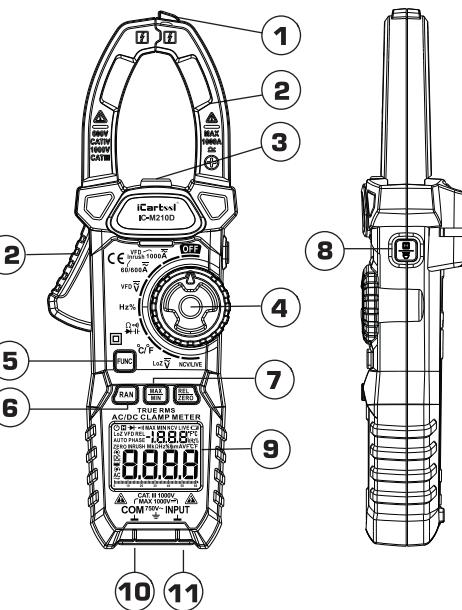


IC-M210D


01

**ВНЕШНИЙ ВИД**

- Бесконтактный детектор напряжения
- Зажим токовых клещей
- Фонарик
- Поворотный переключатель режимов
- Кнопка «**FUNC**» предназначена для выбора одного из предлагаемых режимов.
- Кнопка «**RAN**» предназначена для перехода от автоматического к ручному выбору режима измерений. Для возврата к автоматическому режиму удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
- Кнопка «**MAX/MIN**» предназначена для перехода к измерениям максимальных и минимальных значений величины силы тока, напряжения, сопротивления и температуры. При нажатии этой кнопки прибор переходит в ручной режим управления измерениями.
- Кнопка «**N**» предназначена для фиксации результатов измерений на экране. Нажмите данную кнопку, при этом на экране отобразится символ **N**. Для выключения фонарика удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд.
- Жидкокристаллический экран
- Разъем **COM**. Общая клемма. Подключается тестовый щуп черного цвета.
- Разъем **INPUT**. Положительная входная клемма (подключается к красному тестовому щупу).
- Рычаг раскрытия клещей.

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

Прибор отключается автоматически через 15 минут после проведения последней манипуляции. Для включения нажмите любую кнопку прибора. Для деактивации этой функции после включения прибора нажмите и зажмите кнопку «**FUNC**». При следующем включении прибора функция будет активирована вновь.

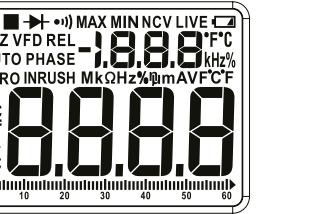**СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ**

- |  |  |
|--|--|
|  | Индикатор недостаточного напряжения батарей/низкого заряда батарей |
|  | Индикатор автоматического выключения                               |
|  | Указатель отрицательной полярности на входе                        |
|  | Входное напряжение переменное                                      |

06

**ВНИМАНИЕ!**

Не проводить измерения напряжения более 1 минуты. Импеданс высокого входного напряжения прим. 10 МОм. Импеданс низкого входного напряжения прим. 300кОм

**ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

- Установите переключатель режимов в положение **V** или **L0zV**.
- Нажмите клавишу **FUNC**, пока не появится символ **DC** или **AC**.
- Подключите щупы в разъемы, красный – **INPUT**, черный – **COM**.
- Подключите датчик к источнику напряжения или оба конца нагрузки параллельно для измерения.
- Прочитайте результаты измерений на дисплее.

**ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ****ВНИМАНИЕ!**

При проведении измерений обесточьте цепь и отсоедините все высоковольтные источники. В противном случае прибор может быть поврежден и испорчен.

- Установите поворотный переключатель в положение **Ω**.
- Подключите щупы в разъемы, красный – **INPUT**, черный – **COM**.

- Используя контакты измерительных щупов замерьте сопротивление в исследуемой цепи.
- Прочтите результаты измерений на экране

**ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ**

- Установите поворотный переключатель режимов в положение **Hz%**.
- Вставьте красный щуп в гнездо **INPUT**, а черный щуп в гнездо **COM**.
- Используя контакты измерительных щупов замерьте сопротивление в исследуемой цепи.
- Прочтите результаты измерений на экране.

**ПРОВЕРКА ДИОДОВ****ВНИМАНИЕ!**

При проведении измерений обесточьте цепь и отсоедините все высоковольтные источники. В противном случае прибор может быть поврежден и испорчен.

- Установите поворотный переключатель режимов в положение **Ω**, на экране отобразится значок **→**.
- Вставьте красный щуп в гнездо **INPUT**, а черный щуп в гнездо **COM**.
- Соедините красный щуп прибора с анодом, а черный с катодом.
- Прочтите результаты измерений на экране.

**ПРОЗВОНКА ЦЕПИ****ВНИМАНИЕ!**

При проведении измерений обесточьте цепь и отсоедините все высоковольтные источники. В противном случае прибор может быть поврежден и испорчен.

- Установите поворотный переключатель режимов в положение **Ω**, на экране отобразится значок **→**.
- Подключите щупы в разъемы, красный – **INPUT**, черный – **COM**.
- Используя контакты измерительных щупов, проведите измерения.
- Если сопротивление в цепи меньше 30 Ом, сработает звуковой и световой сигнал.

**ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ****ВНИМАНИЕ!**

При проведении измерений обесточьте цепь и отсоедините все высоковольтные источники. В противном случае прибор может быть поврежден и испорчен.

- Установите поворотный переключатель в положение **Ω**, и нажмите кнопку **FUNC** для выбора **→**.
- Подключите щупы в разъемы, красный – **INPUT**, черный – **COM**.

тока TRUE RMS выше 30В. При подобных напряжениях существует риск поражения электрическим током.

- Во избежание ошибок в измерении, контролируйте заряд батареи на дисплее прибора. В случае появления информации о низком заряде батареи, замените ее.
- Не используйте инструмент вблизи взрывоопасного газа, в условиях повышенной влажности.
- При использовании щупа убедитесь, что он плотно вставлен в гнездо.
- Во время работы сначала соедините щуп с нулевым вводом или с проводом заземления. При разъединении сначала разъедините провод под напряжением, затем нулевой ввод или провод заземления.
- Прежде чем открыть нижнюю крышку или крышку батарейного отсека, обесточьте щупы прибора. Не используйте инструмент в разобранным виде или с открытой крышкой батарейного отсека.
- Используйте инструмент только со щупом, который идет в комплекте. При повреждении щупа, замените его на аналогичный в соответствии с моделью.

**СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не допускайте снимать заднюю крышку для регулировки или ремонта токовых клещей при включенном электропитании. Эти работы должен производить только подготовленный специалист.
- Перед тем, как открыть корпус токовых клещей или крышку батарейного отсека, отсоедините от токовых

клещей измерительные провода и удалите бесконтактный детектор напряжения с линии измерения.

- Во избежание неправильных показаний производите замену батареи, как только на дисплее появляется индикатор разряженной батареи.
- Для очистки корпуса токовых клещей от грязи используйте влажную ткань с мягким моющим средством. Не используйте абразивы и растворители.
- По завершении работы выключите прибор, установив поворотный переключатель в положение OFF.
- Если вы не планируете использовать прибор длительное время, выньте из него батарею и не храните его в местах с повышенной температурой или влажностью.

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Профессиональные токовизмерительные клещи IC-M210D TrueRMS с двойным импедансом, для измерения переменного и постоянного тока, пускового тока, преобразователя частоты тока, с автоматическим переключением диапазонов измерения и функциями мультиметра. Дополнительный функционал: проведение диод-теста, проверка целостности цепи, бесконтактное определение напряжения, измерение температуры. Безопасность измерений гарантируется за счет применения усиленного пластмассового корпуса.

**Измерение напряжения при высоком входном импедансе**

При измерениях в цепи не оказывает влияние на производительность цепи. Это желательный эффект для большинства измерений напряжения. Особенно эффективен при измерениях на чувствительных электронных цепях и цепях управления.

**Измерение напряжения при низком входном импедансе**

Возможность безопасного устранения неполадок в чувствительных электронных цепях, цепях управления и схемах, которые могут содержать ложные напряжения, что позволяет безошибочно определить наличие напряжения в цепи.

**Истинное среднеквадратичное (True RMS)**

Во время измерения несинусоидальных сигналов при использовании функции TrueRMS погрешность измерения меньше, чем при использовании обычных способов измерения. Синусоидальные и несинусоидальные сигналы можно точно измерять при помощи функции истинного среднеквадратичного TrueRMS. В случае переменного тока и переменного напряжения колебания при установке на 0 могут составлять 1-50 знаков. Это не влияет на результат измерения. Чтобы повысить точность прибора, переменное напряжение должно быть >13 мВ, а переменный ток должен быть >1,3 А.

02

03

04

05

<b>DC</b>	Входное напряжение постоянное
	Включение и выключение режима «прозвонки»
	Режим тестирования диода
	Режим фиксации результата измерений
<b>PHASE</b>	Режим определения проводника под нагрузкой
<b>MAX</b>	Режим максимальных показаний
<b>MIN</b>	Режим минимальных показаний
<b>NCV</b>	Режим бесконтактного определения переменного напряжения
<b>MHz, Hz, kHz</b>	Hz: герц, единица измерения частоты. kHz: килогерц
<b>V, mV, A</b>	V, mV: единица измерения напряжения A: единица измерения силы тока
<b>°C / °F</b>	Единица измерения температуры (°C: градус Цельсия, °F: градус Фаренгейта)
<b>Low Z</b>	Режим измерения напряжения с низким входным импедансом
<b>F, μF</b>	F: фарад, единица измерения емкости. μF: микрофарад
<b>Ω, kΩ, MΩ</b>	Ω: Ом, единица измерения электрического сопротивления. kΩ: Килоом, MΩ: Мегаом

**ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ  
ИЗМЕРЕНИЕ ПУСКОВОГО ТОКА**

- Установите переключатель режимов в положение **A**, выберите диапазон измерений (60\600\1000 A), нажмите кнопку **FUNC** на дисплее отобразится символ **INRUSH**.
- Откройте клещи нажатием на рычаг раскрытия клещей.
- Расположите клещи так, чтобы кабель находился в центре рамки между зажимами.
- Аккуратно отпустите рычаг, при этом зажмы клещей сомкнутся
- Прочтите результаты измерений на экране дисплея

**ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ТОКА (VFD)**

- Установите переключатель режимов в положение **A**, выберите диапазон измерений (60\600\1000 A), нажмите кнопку **FUNC**, выберите на дисплее символ **VFD**.
- Откройте клещи нажатием на рычаг раскрытия клещей.
- Расположите клещи так, чтобы кабель находился в центре рамки между зажимами
- Аккуратно отпустите рычаг, при этом зажмы клещей сомкнутся
- Прочтите результаты измерений на экране дисплея

06

07

08

09

10

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Стандарт безопасности прибора	IEC 61010-2-032: CAT III 1000V / CAT IV 600V IEC 61010-2-033: CAT III 1000V / CAT IV 600V
Уровень загрязнения	2
Высота	<2000 м
Питание	3x1.5 В AAA
Точность измерения	0.1 x точность измерений в °C (<18°C или >28°C)
Дисплей	Жидкокристаллический, максимальное показание 6000
Индикация перегрузки	на дисплее «OL»
Индикация полярности	«-» при отриц. полярности
Раскрытие клещей	40 мм
Рабочая температура	0°C – 40°C (при влажности <80%)
Температура хранения	-10°C – 60°C (при влажности <70%, без батареи в инструменте)
Разряд батареи	на дисплее знак

- Используя контакты измерительных щупов замерьте сопротивление в исследуемой цепи.
- Прочтите результаты измерений на экране

**ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ**

- Установите поворотный переключатель режимов в положение **Hz%**.
- Вставьте красный щуп в гнездо **INPUT**, а черный щуп в гнездо **COM**.
- Используя контакты измерительных щупов замерьте сопротивление в исследуемой цепи.
- Прочтите результаты измерений на экране.

**ПРОВЕРКА ДИОДОВ**

- При проведении измерений обесточьте цепь и отсоедините все высоковольтные источники. В противном случае при

**ПОСТОЯННЫЙ ТОК**

Диапазон	Разрешение	Точность
60 А	0,01 А	
600 А	0,1 А	
1000 А	1 А	±(2,5% +8D)

Максимальный ток: 1000 А TrueRMS.  
Нажмите клавишу ZERO перед началом измерения.

**ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК**

Диапазон	Разрешение	Точность
60 А	0,01 А	±(2,5% +8D)
600 А	0,1 А	Преобразование частоты ±(5,0% +10D)
1000 А	1 А	БТН ±(5,0% +10D)

\*D – единица младшего разряда  
Максимальный ток: 1000 А TrueRMS  
Диапазон частот: 0,1–600 А: 40–400 Гц,  
600–1000 А: 40–60 Гц

**ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Диапазон	Разрешение	Точность
600 мВ	0,1 мВ	
6 В	0,001 В	
60 В	0,01 В	±0,5% ± 5D *
600 В	0,1 В	
1000 В	1 В	±0,8% ± 5D *

Входной импеданс: 10 МОм (Низковольтное: 300 кОм)  
Зашита от перегрузки: 750 В переменного тока и 1000 В постоянного тока

Максимальное входное напряжение: 750 В переменного тока и 1000 В постоянного тока

**Внимание! При малых показателях напряжения на дисплее отображаются цифры.**  
**Данный факт не влияет на точность измерений.**

**ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Диапазон	Разрешение	Точность
600 мВ	0,1 мВ	
6 В	0,001 В	±0,8% ± 5D
60 В	0,01 В	
600 В	0,1 В	
750 В	1 В	±1,0% ± 5D

Входной импеданс: 10 МОм (Низковольтное: 300 кОм)

Зашита от перегрузки: 250 В

Входной импеданс: 10 МОм (Низковольтное: 300 кОм)

Зашита от перегрузки: 750 В переменного тока и 1000 В постоянного тока

Максимальное входное напряжение: 750 В переменного тока и 1000 В постоянного тока

Диапазон частот: 40 Гц ~ 1 кГц; истинное среднеквадратичное значение

**Внимание! При малых показателях напряжения на дисплее отображаются цифры.**

**Данный факт не влияет на точность измерений.**

**СОПРОТИВЛЕНИЕ**

Диапазон	Разрешение	Точность
600 Ом	0,1 Ом	
6 кОм	0,001 кОм	
60 кОм	0,01 кОм	
600 кОм	0,1 кОм	
6 МОм	0,001 МОм	
60 МОм	0,01 МОм	

Зашита от перегрузки: 250 В

Зашита от перегрузки: 250 В

**ЕМКОСТЬ**

Диапазон	Разрешение	Точность
10 нФ	0,001 нФ	
100 нФ	0,01 нФ	
1000 нФ	0,1 нФ	
10 мкФ	0,001 мкФ	
100 мкФ	0,01 мкФ	
1000 мкФ	0,1 мкФ	
10 мФ	0,001 мФ	
100 мФ	0,01 мФ	±5,0% ± 10D

Зашита от перегрузки: 250 В

**ЧАСТОТА**

Диапазон	Разрешение	Точность
10 Гц	0,001 Гц	
100 Гц	0,01 Гц	
1000 Гц	0,1 Гц	
10 кГц	0,001 кГц	
100 кГц	0,01 кГц	
1000 кГц	0,1 кГц	
10 МГц	0,001 МГц	
1–99%	0,1 %	±3,0% ± 3D

Зашита от перегрузки: 250 В

**Гц:**

1. Диапазон: 0–10 МГц  
2. Чувствительность напряжения: 0,2–10 В переменного тока

3. Защита от перегрузки: 250 В

**В:**

1. Диапазон: 0–10 кГц  
2. Чувствительность напряжения: 0,5–600 В переменного тока

**А:**

1. Диапазон: 0–100 кГц

**ДИОДНЫЙ ТЕСТ И ПРОЗВОНКА ЦЕПИ**

Диапазон	Описание
»))	При сопротивлении до 30 Ом раздается звуковой сигнал и индикатор загорится зеленым. При сопротивлении от 30 до 60 Ом индикатор загорится красным.
►	Показывает прямое падение напряжения на диоде

Зашита от перегрузки: 250 В

**ТЕМПЕРАТУРА**

Диапазон	Разрешение	Точность
°C	1 °C	-20 – 0 °C ±5,0%+3°C
		0 – 400 °C ±1,0%+2°C
		400 – 1000 °C ±2,0%
°F	1 °F	-4 – 32 °F ±5,0%+6°F
		32 – 752 °F ±1,0%+4°F
		752 – 1832 °F ±2,0%

Указанная точность измерений не учитывает погрешности на щуп термопары.

18

19

20

21

22

23

**УХОД ЗА ПРИБОРОМ****Внимание!**

Во избежании удара током и/или повреждения прибора, вы должны отключить линию, соединяющую тестовые щупы и входные сигналы, перед открытием корпуса или снятием крышки батарейного отсека.

- Прибор требует регулярного ухода. Следует протирать корпус прибора слегка влажной мягкой ветошью с небольшим количеством моющего средства. Не применяйте для очистки абразивные средства или химические растворители.
- Грязные или влажные входные гнезда могут повлиять на результаты измерений.
- Очистка входных разъемов:
  - Выключите прибор и выньте все щупы из входных разъемов.
  - Очистите разъемы от всех загрязнений.
  - Для очистки разъемов используйте гигиенические ватные палочки с чистящим средством. Отдельную палочку для каждого разъема.

**ЗАМЕНА БАТАРЕИ****Внимание!**

Во избежание поражения электрическим током, производите замену батареи сразу после появления индикатора низкого заряда, а перед открытием крышки батарейного отсека убедитесь в том, что щупы отсоединенны и питание прибора отключено.

- Батарейки должны заменяться согласно этапам:
  - Отключите питание прибора.
  - Отсоедините щупы.
  - Используйте отвертку для того, чтобы открутить винты, использующиеся для фиксации крышки батарейного отсека.
  - Выньте старую батарею и поставьте новую, обращая внимание на полярность.
  - Верните крышку на место и зафиксируйте ее.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Токовые клещи
- Комплект измерительных щупов (кр./черн.)
- Термопара K-типа
- Батарея 1,5 В AAA – 3 шт.
- Упаковка (картонная коробка)
- Сумка тканевая
- Инструкция по эксплуатации

**ХРАНЕНИЕ**

Прибор следует хранить в помещении при относительной влажности <80%.

На время хранения следует отключить измерительные щупы от прибора и вынуть элементы питания.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ**

Гарантия распространяется на заводской брак и составляет 12 месяцев с даты продажи, при соблюдении условий эксплуатации и требований безопасности, указанных в данном руководстве.

Щупы являются расходными материалами и не подлежат гарантийному покрытию.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

 После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран – участников Таможенного союза.

Авторизованный дистрибутор и сервисный центр на территории РФ:

Автосканеры.РУ

Адрес: 125371, РФ, г. Москва, Строительный

проезд 10, тел